

FORMS SURA

Al cuidar tu carro  
te cuidamos a ti



Hola, Centro



#### INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos CENTRO INTERNACIONAL DE	C.C. o NIT 8000345862	Teléfono	Email claudia_palacios@jtcolombia.com
--	--------------------------	----------	--



#### INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca NISSAN NP 300 FRONTIER [2] S MT 2500CC	Numero de placa OCT102	Kilometraje 84161	Modelo 2018
---	---------------------------	----------------------	----------------



#### INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios CALI	Fecha del servicio 2024/02/08
-----------------------------	----------------------------------

ASEGURABLE

SÍ

NO

**REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR /  
REVISIÓN DE PERITAJE COMERCIAL BÁSICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)**

El presente informe de peritaje tiene por objeto evaluar la estructura y la forma de los componentes del vehículo.

Este informe es válido en el momento de la emisión de la presente peritación.

**PRIMERA.-** Se revisa el estado general del vehículo, se comprueba el funcionamiento de los sistemas de dirección, frenos, suspensión, transmisión y motor.

Se comprueba el estado de los neumáticos, se verifica el nivel de aceite y se comprueba el funcionamiento de los sistemas de iluminación, de escape y de dirección.

**SEGUNDA.-** Se revisa el estado de los componentes mecánicos del vehículo, se comprueba el funcionamiento de los sistemas de dirección, frenos, suspensión, transmisión y motor.

**TERCERA.-** Se revisa el estado de los componentes eléctricos del vehículo, se comprueba el funcionamiento de los sistemas de iluminación, de escape y de dirección.

**CUARTA.-** Se revisa el estado de los componentes de la carrocería del vehículo, se comprueba el funcionamiento de los sistemas de iluminación, de escape y de dirección.


**QUINTA.-** Se revisa el estado de los componentes de la pintura del vehículo, se comprueba el funcionamiento de los sistemas de iluminación, de escape y de dirección.

**SEXTA.-** Se revisa el estado de los componentes de la suspensión del vehículo, se comprueba el funcionamiento de los sistemas de iluminación, de escape y de dirección.

**SÉPTIMA.-** Se revisa el estado de los componentes de la transmisión del vehículo, se comprueba el funcionamiento de los sistemas de iluminación, de escape y de dirección.

Firma del cliente

# CHASIS

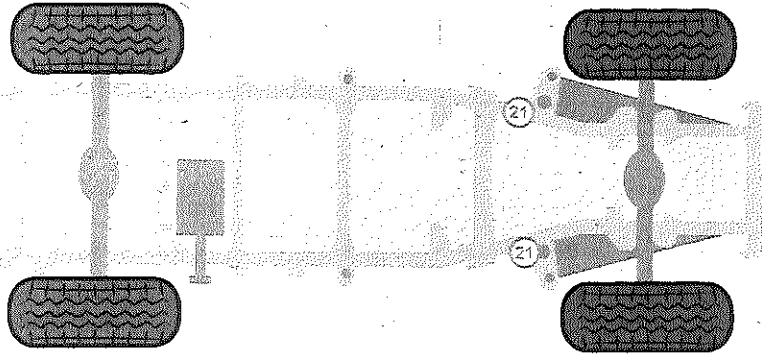




Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES TIJERA	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO	BUENO
LARGUERO DERECHO	SUMIDO
LARGUERO IZQUIERDO	SUMIDO
PUENTE	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF	NO TIENE
FALDON	BUENO
PISO BAUL	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
SOPORTE MUELLE TRASERO DERECHO	NO TIENE
SOPORTE MUELLE TRASERO IZQUIERDO	NO TIENE

# CARROCERÍA

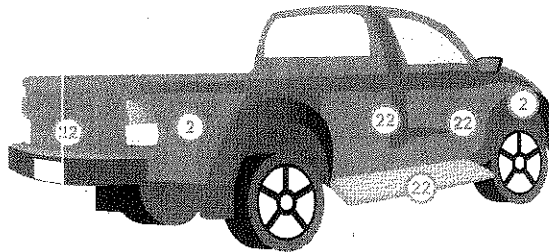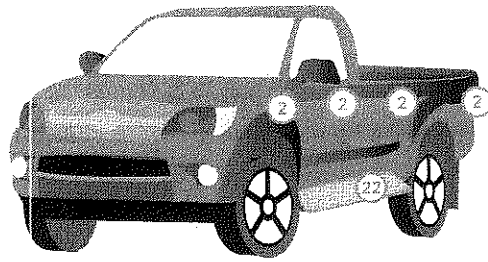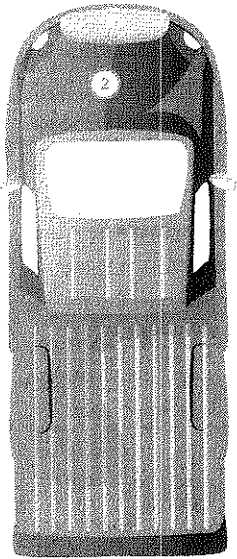

Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	RAYADO
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA DERECHA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA IZQUIERDA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL DELANTERA DERECHO	TIENE
INTERMITENTE LATERAL DELANTERA IZQUIERDO	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE
ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
ASIENTOS TRASEROS	BUENO

Detalle	Estado
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	TIENE
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	MANCHADO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	REPINTADO
GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	BIEN REPARADO
COSTADO DERECHO	BIEN REPARADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO
PUERTA DELANTERA DERECHA	REPINTADO
PUERTA TRASERA DERECHA	REPINTADO
RUEDA LIBRE	TIENE
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
PARAL TRASERO DERECHO	BIEN REPARADO
ESTRIBO IZQUIERDO	REPINTADO
GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	BIEN REPARADO

Detalle	Estado
COSTADO IZQUIERDO	BIEN REPARADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BIEN REPARADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BIEN REPARADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDO	BUENO
PARAL TRASERO IZQUIERDO	REPINTADO
PARAGOLPES DELANTERO	BIEN REPARADO
CAPÓ	BIEN REPARADO
ESTRUCTURA FAROLA DERECHA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA IZQUIERDA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO IZQUIERDO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
PANEL DELANTERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	BUENO
CAPOTA	BUENO
COMPUERTA	REPINTADO
COMPUERTA	DESCUADRADO
DURA LINER	TIENE
ESPOILER TRASERO	TIENE
ESTACA	NO TIENE
FURGON	NO TIENE
STOP DERECHO	BUENO
STOP IZQUIERDO	ROTO

## CARROCERÍA

Detalle

Estado

VIDRIO COMPUERTA

NO TIENE

Detalle

Estado

PANEL TRASERO PLATÓN

BUENO

Detalle

Estado


PANEL TRASERO CABINA

REPINTADO

Observaciones especiales o recomendaciones

**ACTIVIDAD: BATERÍA**

**¡CON LAS PILAS PUESTAS!**

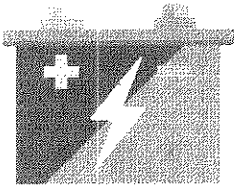

El sistema de arranque de la batería permite:



Comprobar el nivel de electrolito y el estado de los bornes.



Comprobar el funcionamiento del alternador.



Comprobar el nivel de electrolito y el estado de los bornes.

**Detalle**

**Estado**

COMPROBACIÓN DE CARGA

BUENO

TERMINALES DE CONEXIÓN

BUENO

FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR

BUENO

CAJA DE BATERÍA:


BUENO

Observaciones especiales o recomendaciones


0000000000000000

**ACTIVIDAD: LLANTAS**

**PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.**



El sistema de llantas permite:



**Detalle**

**Estado**

LLANTA DELANTERA DERECHA

6

LLANTA DELANTERA DERECHA

BUENA

LLANTA DELANTERA IZQUIERDA

BUENA

LLANTA DELANTERA IZQUIERDA

6

LLANTA REPUESTO

BUENA

LLANTA TRASERA DERECHA

6

LLANTA TRASERA DERECHA

BUENA

LLANTA TRASERA IZQUIERDA

6

LLANTA TRASERA IZQUIERDA

BUENA

**ACTIVIDAD: PISTA**



El sistema de llantas permite:

Comprobar el nivel de electrolito y el estado de los bornes.

## DESVIACIÓN - TRAYECTORIA

Pieza revisada	Valor	Estado
DESVIACIÓN TRAYECTORIA RUEDAS DELANTERAS	-3.8999999999999991118215802998747676610046652734375 M/KM	NORMAL
DESVIACIÓN TRAYECTORIA RUEDAS TRASERAS	2.3999999999999991118215802998747676610046652734375 M/KM	NORMAL

## FRENOS - EFICACIA FRENADA

Pieza revisada	Valor	Estado
FRENOS-DIFERENCIA DE FUERZA RUEDAS DELANTERA	87 %	EL VEHICULO TIENDE A CRUZARSE AL LADO
FRENOS-EFICACIA FRENADA DELANTERO	29 %	MALA
FRENOS-DIFERENCIA DE FUERZA RUEDAS TRASERAS	1 %	FRENA RECTO
FRENOS-EFICACIA FRENADA TRASERO	70 %	BUENA
FRENOS-ESFUERZO	782 DAN	NORMAL
FRENOS-PESO	1785 DAN	NORMAL
FRENOS-TOTAL DELANTERO+TRASERO	44 %	LEVE DIFICULTAD PARA DETENERSE
FRENOS-TOTAL DELANTERO+TRASERO	99 %	BUENA

## SUSPENSIÓN - DELANTERA

Pieza revisada	Valor	Estado
SUSPENSIÓN - RUEDA DELANTERA DERECHA	82 %	BUEN ESTADO
SUSPENSIÓN - RUEDA DELANTERA IZQUIERDA	89 %	BUEN ESTADO
SUSPENSIÓN-DIFERENCIA RUEDAS DELANTERAS	8 %	BUENA

## SUSPENSIÓN - TRASERA

Pieza revisada	Valor	Estado
SUSPENSIÓN - RUEDA TRASERA IZQUIERDA	97 %	BUEN ESTADO
SUSPENSIÓN -RUEDA TRASERA DERECHA	99 %	BUEN ESTADO
SUSPENSIÓN-DIFERENCIA RUEDAS TRASERAS	2 %	BUENA

## RELACIÓN ACCESORIOS

	VALOR
ACCESORIO	\$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 0.00

## HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS

Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO

Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO

Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	BUENO
DISCO DELANTERO DERECHO	BUENO
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	BUENO
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE
DISCO TRASERO DER	NO TIENE
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	BUENO
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE

Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO

Detalle	Estado
MOFLE	BUENO

Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

**HISTORIAL DE REVISIONES**



Historial de revisiones para el vehículo con placa de identificación...

FECHA REVISIÓN  
2017/11/27  
2024/02/08

TIPO REVISION KMTRS  
ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN DINA OBS  
ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN DINA OBS

KILOMETRAJE  
38503  
84161

LIANTAS  
X



## Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA



Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.



Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplazes. Para agendar tus servicios comunícale al #838 opción 2-2-1.



Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.



Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.



Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.



Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.



Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.



Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

